

FFP LC & SC in 250/900 µm

Montageanleitung / Mounting Instructions

Auch geeignet für Adern mit 600 µm Außendurchmesser /
Applies also to fibers with 600 µm buffering



 
Gefahr von Augenschäden.
Wir empfehlen, eine Schutzbrille zu tragen.
*Risk of eye damage.
We recommend wearing safety goggles.*




Gefahr von Augenschäden.
Schauen Sie nicht direkt in einen Laser, Faserende, Stecker oder Kupplung.
*Risk of eye damage.
Do not look directly into a laser, fiber end, connector or adaptor.*




Komponenten / Components




Stecker / Connector SC

 



Stecker / Connector LC

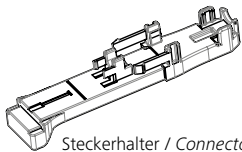


Steckerhalter / Connector holder

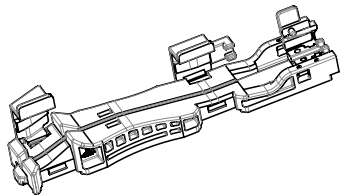

Faserhalter für / Fiber holder for 900 µm

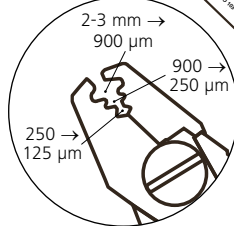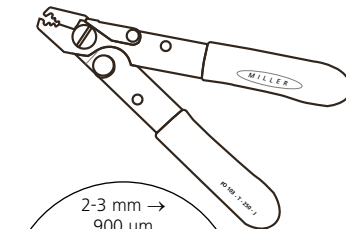

Absetzzange / Stripping tool

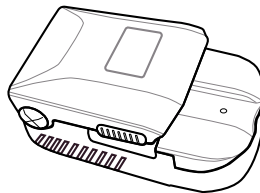


Faser Cleaver / Fiber Cleaver

- 1 Für 250 µm Ader schwarzen Schlauch überziehen. 600 µm Adern auf 250 µm abmanteln, dann wie 250 µm Adern behandeln / For 250 µm fiber install black tube onto fiber. Strip fibers with 600 µm buffering to 250 µm and treat then like fibers with 250 µm coating.

Abisolierlänge / Stripping length




Faser in die Knickschutztüle einführen und mittels Absetzzange auf 125 µm abmanteln
Insert the fiber into the cable boot and strip the cable jacket to 125 µm using the stripper

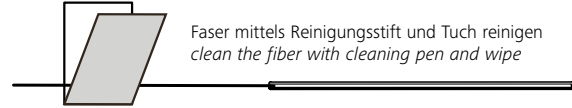

Faser mittels Reinigungsstift und Tuch reinigen
clean the fiber with cleaning pen and wipe

- 2 Faser in den Faserhalter einsetzen und Klammern (1, 2 und 3) schließen
Insert the fiber into the fiber holder and close the covers (1, 2 and 3)

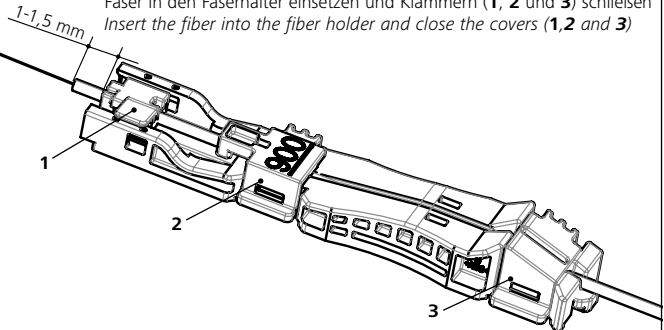

- 3 Faserhalter in Cleaver einsetzen und blanke Faser auf 9 - 11 mm kürzen / Set the fiber holder onto the cleaver and shorten the bare fiber to 9 - 11 mm

